


# FALLOS TÍPICOS FORD C-MAX\_KUGA

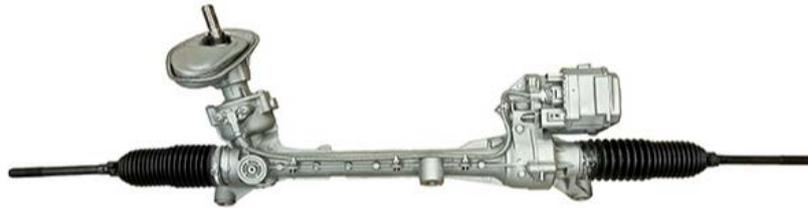

DTC (Número)	DTC (Descripción)
U3000	FALLO UCE
C102D	HIGH FRICTION
NO CONNECTION	
RUIDO/ VIBRACIONES	

ES UN FALLO TÍPICO EN FORD C-MAX.

SE RECOMIENDA REVISAR LA BATERÍA. NIVELES BAJOS DE TENSION RECURRENTES POR EJEMPLO EN LA FASE DE ARRANQUE O MANIOBRAS DE GRAN CONSUMO COMO EL APARCAR HARAN QUE SE NOTEN BLOQUEOS DE DIRECCION ESPORÁDICOS Y AL TIEMPO LA DIRECCION SE BLOQUEARÁ COMPLETAMENTE

**LIZARTE ON!**  
Hacia adelante, contigo