


FALLOS TÍPICOS VW POLO 803

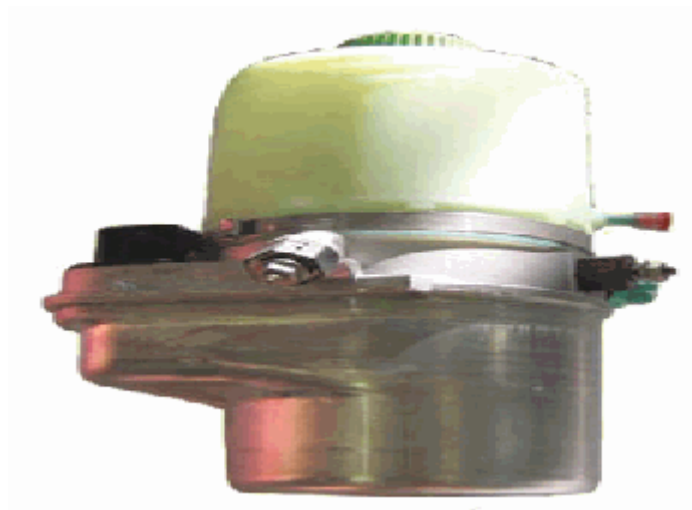

DTC (Número)	DTC (Descripción)
1656	Fallo de colisión
816	Fallo de sensor
NO CONECTA	No conecta
00566	Servicio con dirección asistida

ES UN FALLO TÍPICO EN VW POLO

SE RECOMIENDA REVISAR LA BATERÍA. NIVELES BAJOS DE TENSION RECURRENTES POR EJEMPLO EN LA FASE DE ARRANQUE O MANIOBRAS DE GRAN CONSUMO COMO EL APARCAR HARAN QUE SE NOTEN BLOQUEOS DE DIRECCION ESPORÁDICOS Y AL TIEMPO LA DIRECCION SE BLOQUEARÁ COMPLETAMENTE

LIZARTE ON!
Hacia adelante, contigo